

1996-1997 学年第二学期期中考试卷



An inset photograph showing a man from the side, wearing a dark shirt, focused on working on a large, intricate mechanical device or a detailed model. The device appears to have many gears, rods, and structural components, possibly related to the topic of scientific instruments mentioned in the surrounding text.

Naučni i stručni radovi

UDK 639

UDK 639.3.09:597.553.2(285.3)

Journal communication standards

**Mjehuričavost kalifornijske pastrve
(*Salmo gairdneri* Rich.) uzrokovana hidrotehničkim
značajkama režima vode na ribogojilištu**

M. Dalbelo, I. Katavić i N. Elian

Na osnovi hidrotehničkih značajki dovoda vode u jednom pastrvskom ribogojilištu postavljena je sumnja da neobjašnjena ugibanja mlađa nastaju zbog prezasićenosti vode plinovima. Mjerenjima zasićenosti i pokusom ta je sumnja potvrđena. Tehničkim preinakama, otklonjeni su nedostaci, a to je omogućilo nesmetano proizvodnju mlađa.

UVOD

U prve dvije sezone rada u jednom novosagrađenom pastrvskom ribogojilištu došlo je do uginuća mlađa, koja su obično počinjala oko tri tjedna nakon valjenja. U bazenima za držanje ličinaka i mlađunaca mortalitet je bio i do 100%, a gubici su bili veliki i u bazenima za mlađe i juvenilne faze. U najzivodnijim bazenima za tov ugibanja nisu bila toliko velika niti su se stalno povećavala, no konverzija hrane kretala se iznad očekivanih vrijednosti.

O uzroku ugibanja poštavljene su različite pretpostavke. Nije utvrđeno postojanje neke zaražne ili nametničke bolesti. U sezoni 1985/86. razmatrana je i mogućnost da kvaliteta hrane (startera) nije, prikladna, no analiza makrokomponenata te hrane nije upozoravala na hraničnu etiologiju. Osim toga ista se hrana upotrebljavala i u drugim ribogojilištima bez štetnih posljedica. Iznesena je i teza da u škrgama riba dolazi do poremećaja ravnoteže između kisika i ugljik-dioksida zbog povećane koncentracije poslednjeg plina u vodi.

U rujnu 1986. postavili smo sumnju da ugibanja uzrokuje mjejhuričavost koja se razvija kao posljedica prez-

Marko Dalbelo, dipl. veterinar, OOUR »Trnovča«, Sin; dr. dr. ravnatelj Katalović, znanstveni suradnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split; dr. Nikola Fijan, profesor, Veterinarski fakultet u Zagrebu. Referat održan na Savjetovanju »Uzgoj pastrva u kavezima«, 11-19. 11. 1987. u Ohridu

fornijske pastrve TAM
zrokovana hidrotehničkim
ode na ribogojilištu
stavić i N. Fijan

sićenosti vode plinovima zbog neprikladno planiranog i izvedenog hidrotehničkog rješenja za dovod vode od izvora do bazena za ribe. Ovdje izyeštavamo o provedenim radovima na osnovi kojih je postavljena konačna diagnoza mjeđučišćnosti i provedena adaptacija vodoopskrbe, nakon čega su i bolesti i masovna ugibanja prestala.

ISSN 0359-677X PODACI IZ LITERATURE 741 Štampano u Splitu

Bolest plinskih mjeđuriča riba najprije je zapažena i opisana u SAD na prijelazu u ovo stoljeće (vidi Weitkamp i Katz, 1980). Kao jedan od prvih u Evropi u našoj ju je zemljii istraživao i opisao Mršić (1933, 1935), tadašnji nastavnik biologije i patologije riba na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Svojedobno su je dijagnosticirali J. Plančić, J. Rukavina i I. Tomašec (usmrena priopćenja), a jedan od autora (N. Fijan) ustalio je da je u nekim ribogojilištima, od kojih je jedno već dugo izvan pogona, Tomašec je 1967. u nas za tu bolest uveo naziv mjeđuričavost. U novije vrijeme istraživanja s toga područja provodio je Katavić (1987).

Mjehurčavost nastaje zbog fizikalnih procesa uzrokovanih nekompenziranim pritiskom suvišnog ukupno otpo- ljenih plinova u vodi. Najčešće su to atmosferski dušik i kisik. Bolest zahvaća svodene organizme u slatkoj, bo- čatoj i morskoj vodi. Prezasićenost voda atmosferskim plinovima može postojati u prirodnim vodama, no ona je sve češće posljedica različitih hidrotehničkih zahvata (hidrocentrale, brane, vodovodi itd.), uključujući i u zahvat u svrhu akvakulture. Bouch (1980) smatra da je mje- huričavost vodeći neinfektivni uzrok smrtnosti ribalja u

Topljivost plinova u vodi određuju ovi činioци: sadržaj otopljenih čvrstih tvari, značajke pojedinih plinova, ukupni

pritisak i temperaturna. I fotosinteza može povećati pritisak kisika u vodi i uzrokovati mjehuričavost. Za tehnička rješenja u akvakulturi posebno je važno to da se masa plinova otopljenih u vodi povećava razmjerno povećanju pritiska na vodu te da povećanje temperature smanjuje topljivost plinova. Do mjehuričavosti može doći u vodi nekih izvora ili bušotina, u vodi koja je uzeta s dna dubokih akumulacija ili jezera, koja protječe kroz sifone ili cijevi pod pritiskom u koje može biti usisan zrak ili u vodi koja se zagrijava neposredno prije upotreba. Podaci mnogih autora upozoravaju na to da su jaja neznatno osjetljiva na prezasićenost vode plinovima, ličinke nešto više, a najviše mlad; juvenilni i odrasli primjerici obično su manje osjetljivi od mlada (vidi Weitkamp i Katz, 1980).

MATERIJAL I METODE

Pokus s pastrvama. U vanjski bazen za mlad na najuzvodnijem dijelu ribogojilišta stavili smo oko 500 komada kalifornijskih pastrva (*Salmo gairdneri Rich.*) dužine 12—17 cm. Ribe su potjecale iz drugog ribogojilišta. Nakon dva mjeseca pregledali smo ih na znakove mjehuričavosti.

Mjerenje ukupnog pritiska otopljenih plinova (UPP) u vodi. Za mjerenje UPP koristili smo se saturometrom po Weissu (Fickeisen i sur., 1975). Protok vode kroz saturometar iznosio je oko 8 L/min, a vrijednosti smo očitavali nakon uravnoteživanja sistema, tj. nakon 15—30 minuta. U saturometar smo usisali vodu s dubine od oko 30 cm. Na toj dubini mjerili smo i temperaturu te količinu otopljenoga kisika.

Postupak UPP izračunavali smo pomoću ovog izraza:

$$\% \text{ UPP} = \frac{P_{\text{atm}} + \Delta P}{P_{\text{atm}}} = 100,$$

gdje je:

P_{atm} = lokalni barometarski pritisak (mm Hg)

ΔP = izravno očitani pritisak na saturometu (mm Hg).

Preinake vodoopskrbnog sistema. Nakon što smo pokusom i mjerjenjima utvrdili postojanje i štetnost povećanog pritiska plinova u vodi, na ribogojilišnom vodoopskrbnom sistemu provedene su preinake u tri faze radi smanjenja UPP u vodi.

U prvoj fazi djelomično je potopljena glava sifona glavnog dovodnog kanala (na mjestu gdje je voden tok usisavao zrak) te na početku kanala za opskrbu mrestilišnih bazena za ličinke i mladunce postavljen je vodoskok i dva perforirana pretinca za aeraciju vode. Drugom fazom potpuno je potopljena glava sifona i dodan treći pretinac na kanalu u mrestilištu. U trećoj fazi omogućeno je ozračivanje vode na ulazu u svaki bazen mrestilišta i na dovodnom kanalu za sve vanjske bazene za mlad (mladičnjake). Nakon prve, druge i treće faze preinaka u mrestilišnim bazenima ponovno smo izmjerili UPP u vodi. Mriješćenje i proizvodnja mladu u sezoni 1986/87. provedeni su nakon preinaka treće faze.

REZULTATI I RAZMATRANJE

Pregledom pokusnih pastrva stavljenih u bazene prije preinake u vodoopskrbi u većine smo ustanovili tipične znakove kronične mjehuričavosti: raširenost zjenica, u nekim primjeraka ispučenost očiju, a u većine mjehuriča plina u sluznicima usne i škržne šupljine te u koži (ispod epitelja) na glavi, a katkad i na bokovima trupa i repa. Najčešći i najveći bili su mjehurići na unutrašnjoj strani škržnog klopca, a bilo ih je i na škržnim lukovima. Za vrijeme promatranja te pastrve nisu ugibale.

Rezultati mjerena UPP prije hidrotehničkih preinaka izneseni su u tablici 1, a nalazi nakon zahvata prve, druge i treće faze u tablicama 2. i 3. Ustanovili smo da je voda

Tablica 1. Hidrološko stanje na ribnjaku prije hidrotehničkih zahvata na dovodnemu sistemu

Lokacija mjerjenja	Temperatura vode (°C)	Otopljeni kisik (mg/l)	ΔP (mm Hg)	UPP (%)
1. izvorište (oko »vrela«)	13,5	9,4	70	109
2. dovodni kanal za napajanje mrestilišnog — ulazna rešetka	13,8	10,0	152	120
3. dovodni kanal u mrestilištu	13,8	10,0	149	119,6
4. bazen u mrestilištu — napajanje preko vodoskoka	13,8	10,5	153	120,1
5. mrestilište — uzgoj mlada	13,5	10,6	141	118,5
6. B3 — uzgoj konzuma	13,5	10,4	86	111,3
7. B5 — uzgoj konzuma ¹	13,5	9,6	23	103

¹ B5 je posljednja baterija u sistemu napajanja vodom

Tablica 2. Hidrološko stanje na ribnjaku nakon djelomičnog potapanja početnog dijela sifona na glavnome dovodnom kanalu

Lokacija mjerjenja	Temperatura vode (°C)	Otopljeni kisik (mg/l)	ΔP (mm Hg)	UPP (%)
1. dovodni kanal u mrestilištu	10,0	12,6	128	116
2. bazen u mrestilištu	10,0	12,6	86	111,3
2. bazen u mrestilištu ¹	10,0	12,6	86	111,3
3. bazen u mrestilištu ²	10,0	12,4	65	108,5

¹ vodoskok bez pretinaca

² vodoskok i prevođenje vode preko dva perforirana pretinaca

Tablica 3. Hidrološko stanje na ribnjaku nakon potpunog potapanja početnog dijela sifona na dovodnom kanalu te nakon daljnjih preinaka

Lokacija mjerjenja	Temperatura vode (°C)	Otopljeni kisik (mg/l)	ΔP (mm Hg)	UPP (%)
1. dovodni kanal u mrestilištu	9,8	12,0	85	111
2. bazen u mrestilištu	9,8	12,0	47	106
3. bazen u mrestilištu	8,8	11,0	29	103,8
4. rastilišta — mlad	10,0	12,1	78	110
5. B3 — uzgoj konzuma	10,0	12,5	56	107

a — dodatno razbijanje vode prevođenjem preko triju perforiranih pretinaca

b — daljnje razbijanje vode postavljanjem perforiranih pretinaca na ulazu vode u svaki mrestilišni bazen

prezasićena plinovima već na samom izvoru. S obzirom na to da je zasićenost otopljenim kisikom u izvorištu bila oko 100%, povećanje UPP treba pripisati dušiku. Nakon prolaska vode kroz sifon na glavnome dovodnom kanalu (lokacije 2, 3, 4 i 5 u tablici) UPP se povećava sa 109 na oko 120%. U nizvodnjim bazenima (lokacije 6 i 7 u tablici 1) UPP se znatno smanjuje, a to pripisujemo učinku proračivanja vode na velikim kaskadama između redova bazena i turbulenciji u dovodnom kanalu.

Već prva faza zahvata na vodoopskrbnom sistemu pri-donjela je smanjenju UPP, a nakon druge faze stanje je još više poboljšano (tablica 2. i 3). Nakon treće faze hidrotehničkih preinaka u mrestilišnim bazenima UPP je smanjen na 103,8. Proizvodnja mladunaca i mlađa nakon preinaka u sezoni 1986/87. nema većih gubitaka.

Smatramo da povećani UPP u vodi izvorišta koje op-skrbljuje istraživanje ribogojilište nije neki izuzetak. Naime, već je odavno poznato da u pojedinim našim kraškim izvorima pastrve obolijevaju od mjehuričavosti. To npr. Tomašec (1953) navodi za manje izvore uz Gacku.

Uzrok utvrđenog znatnog povećanja prezasićenosti vode plinovima u bazenima za proizvodnju mladunaca i mlađa bilo je veliko usisavanje i miješanje zraka s vodom na ulazu (glavi) u sifon (v. sl. 1, točka A) glavnoga vodoopskrbnog kanala i pritisak stupca vode visine i do 5,86 m na tu mješavinu u sifonu (točka B).

Razina vode u glavi sifona podignuta je sužavanjem otvora na početku horizontalne položenog dijela sifona (točka C). Tom preinakom na vodoopskrbnom je sustavu negativni učinak sifona smanjen oko 36%. Postavljanje triju perforiranih pretinaca (horizontalne rešetke) za ras-prskavanje i ozračivanje vode u kanalu smještenom u mrestilišnoj zgradi smanjilo je UPP u vodi bazena za ličinke i mladunce na razinu ispod UPP u izvorištu. Ras-prskavanjem vode na ulazu u svaki bazen UPP je definiti-vno sveden u podnošljive granice.

Nakon druge faze preinaka ΔP je u mrestilišnim bazenima smanjen na 47, a u rastilištima na 78 mm Hg (tabl. 3). Budući da prema Petersonu već 15—40 mm Hg može biti štetno za mladunce atlantskog lososa (vidi Weitkamp i Katz, 1980), bilo je opravdano provesti i treću fazu preinaka u vodoopskrbi. Tako je dodatnim razbijanjem vode preko dvaju novih perforiranih pretinaca (ukupno 5) ΔP u bazenima mrijestilišta smanjen s 47 na samo 29 mm Hg (tablica 3, kolona 3) nakon čega više nije došlo do masovnog ugibanja mlađa.

Naša zapažanja i rezultati pokazuju da pri odabiru lokacije i tehničkih rješenja za gradnju novih objekata za proizvodnju pastrva treba poznavati i uzeti u obzir opasnosti od bolesti, pogotovo onih koje nastaju kao posljedica neodgovarajuće kvalitete vode. Stoga u rad u idejnim i izvedbenim projektima za gradnju ili adaptaciju ribogostvenih objekata treba uključivati i stručnjake za riblje bolesti te za proučavanje fizikalnih i kemijskih svojstava vode.

ZAKLJUČAK

Planiranje i izvedba hidrotehničkog rješenja vodoopskrbe pri gradnji jednog novog pastrvskog ribogojilišta uzrokovali su prezasićenost vode plinovima i posljedično masovno ugibanje mlađa kalifornijske pastrve zbog mjehuričavosti u tijeku prvih dviju proizvodnih sezona. Prezasićenost plinovima od oko 109% postojala je već u izvoru, a usisavanje zraka i pritisak stupca vode u sifonu glavnoga dovodnog kanala povećala ju je na oko 120%. Pokusom izvan sezone mriješćenja utvrđeno je da takva voda uzrokuje kroničnu mjehuričavost pretkonsumnih pastrva. Prezasićenost je zatim smanjena sprečavanjem usisavanja zraka na ulazu u sifon te aeracijom vode u najuzvodnijim dovodnim kanalima za bazene za mlađe i na ulazima u bazene za prihvrat ličinaka smanjena na manje od 106%. Nakon daljnjih preinaka na sistemu za aeraciju prezasićenost je svedena na samo 103,8%, čime su potpuno obuzdani mjehuričavost i masovno ugibanje mlađa. Istraživani slučaj upozorava na potrebu da se pri izradi idejnih i izvedbenih projekata za gradnju ili rekonstrukciju ribogojilišta treba konzultirati sa stručnjacima za bolesti riba te za fizikalna i kemijska proučavanja voda.

SAŽETAK

Na jednom novosagrađenom pastrvskom ribogojilištu u toku prve dvije godine rada nije bilo moguće proizvesti mlađe kalifornijske pastrve zbog velikog postotka smrtnosti. Nakon postavljanja sumnje da hidrotehničko rješenje uzrokuje prezasićenost vode plinovima i mjehuričavost pastrvica, provedena su odgovarajuća mjerena, a pokusom je utvrđena štetnost vode za pretkonzum. Ustanovljena je prezasićenost vode plinovima u vodi veća od 109%, ali i daljnje povećanje prezasićenosti na 120% zbog usisavanja zraka i pritisaka stupca vode u sifonu glavnoga dovodnog kanala. Sprečavanjem usisavanja zraka na ulazu u sifon i aeracijom vode prezasićenost je smanjena na manje od 103,8%, što je omogućilo nesmetanu proizvodnju.

Summary

BUBBLE DISEASE OF RAINBOW TROUT (SALMO GAIRDNERI RICH.) CAUSED BY HYDROTECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE WATER MAINTENANCE OF THE FISH FARM

On a new trout fish farm it was impossible for the first two years to produce rainbow trout fry due to its high mortality rate. It was presumed that the hydrotechnical system causes the oversaturation of the water by gases and causes the gas bubble disease of the trout. The saturation of gases in the water was measured. Experiments determined that this has a bad effect on the fry. The water was determined to be oversaturated by gases by more than 109% however, an even higher oversaturation by 120% was found after air suction and the water pressure in the main siphon of the supply pipe canal. By protection of the air suction at the entrance of the siphon pipe and by aeration of the water the oversaturation of the water decreased by 103.8% which enabled an unhindered production.

LITERATURA

- Bouck, G. (1980): Etiology of gas bubble disease. Trans. Am. Fish. Soc. 109, 703—707.
- Mickeisen, D. H., Schneider, M. J., Montgomery, J. C. (1975): A comparative evaluation of the Weiss satrometer. Trans. Am. Fish. Soc. 104, 816—820.
- Katavić, I. (1987): Effect of dissolved gas supersaturation on larval and subadult striped bass (*Morone saxatilis* Walbaum). Trans. Am. Fish. Soc. (u tisku).
- Mršić, V. (1933): Die Gasblasenkrankheit der Fische. Ursachen, Begleiterscheinungen und Abhilfe. Z. f. Fischerei 31, 29—67.
- Mršić, V. (1935): Riblje bolesti. Bolest plinskih mjehurića. Ribarski vjesnik 13, 56—60, 83—86.
- Tomašec, I. (1953): Bolesti riba i rakova. JAZU, Zagreb.
- Tomašec, I. (1967): Bolesti slatkovodnih riba i rakova. U: Livojević, Z. i Bojić, C.: Priručnik za slatkovodno ribarstvo, str. 557—594, Agronomski glasnik, Zagreb.
- Weithamp, D. E., Katz, M. (1980): A review of dissolved gas supersaturation literature. Trans. Am. Fish. Soc. 109, 659—702.

Primljeno 26. 10. 1987.

